

# タニヤマ送風機

## 取扱説明書

(ベルト駆動形)

### 安全に関するご注意



- ・このたびはタニヤマ送風機をご採用いただきまして、誠にありがとうございます。
- ・ご使用になる前に必ず、この安全上のご注意と取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。そのあと、保守・点検の場合など必要なときに、いつでも見られるよう大切に保管してください。



株式会社 **タニヤマ**



このたびは、**タニヤマ送風機**を、ご採用いただきまして、ありがとうございます。

**タニヤマ送風機**は、性能的にも機械的にもきわめて優秀でかつ丈夫にできております。しかしながら、その取扱いおよび使用方法を誤りますと思われ故障を引き起こしますので、本取扱説明書をご活用いただき、点検、保守、取扱いなどにご注意くださるようお願い申し上げます。

## 1. 点 検

送風機が現場へ搬入されましたら、ただちに次の点をお調べください。

- (1) 送風機の形式・吐出方向がご注文どおりのものかどうか。
- (2) 銘板の空気量・静圧は所定どおりか。
- (3) 輸送中の事故で破損していないか。
- (4) Vプーリ又は羽根車を手で回して引っかかることはないか。
- (5) ケーシング内に異物が入っていないか。

その他、もし不具合などがありましたら、弊社営業代理店へご連絡ください。

## 2. 保 管

送風機をすぐに取付・運転しない場合は次の点にご注意ください。

- (1) 保管は屋内で通気性の良い乾燥した場所を選んでください。
- (2) 保管中は錆の発生、部品の損傷など定期的に点検してください。
- (3) 保管中は1ヶ月に1～2度、軸を10回転程度手回して軸受の潤滑を行ってください。保管期間が長くなりますと、ベアリング内のグリスに偏りが生じ、グリスがベアリング内に行き渡らず、ベアリングの破損、異音発生の原因になるおそれがあります。
- (4) 据付後、長期間にわたって運転を停止する場合なども同様に取扱ってください。

## 3. すえつけ

### (1) すえつけ場所

大抵の場所に使っても故障のないよう丈夫にできておりますが、なるべく点検の容易な場所をえらってください。酸・アルカリ・高温・高湿の所には汎用送風機をご使用にならないようにしてください。

### (2) 基 礎

一般にはコンクリートで強固につくるのが理想的ですが、場所の関係でコンクリートの基礎ができないときは、鉄骨か丈夫な木材に取付ボルトで確実に取付けてください。基礎が弱かったり取付けボルトがよく締っていないと振動を生じて、送風機や建物に悪影響をおよぼし、環境問題になる恐れがあるので、十分強固なものにするよう注意してください。

### (3) すえつけ方向とレベル

送風機は普通、主軸を水平方向にして取付けるよう製作してありますが、もし異った方向で取付けをされる場合は、その可否をお問合せください。送風機のレベルは、あまり厳密な精度を必要としませんが、軸受に大きなスラスト荷重がかからないように注意してください。

なお、送風機のレベルを出す場合、普通は主軸に水準器を当ててみますが、小形のもの、または主軸を利用できない場合は、おもり付きの糸をVプーリの側面にたらし、その直角度をみてください。

レベル調整には、鉄製クサビを用いると便利です。

## (4) 防 振

送風機や電動機の振動が他へ伝わるのを防ぐために、送風機ベースと基礎との間に防振材を用います。

防振材には、一般に防振ゴムやスプリング等が用いられておりますが、必ず送風機と電動機を共通架台の上に取付け、その架台と基礎との間に防振材を入れるようにしてください。

## 4. 電動機との連結

### Vベルト掛け


図1のように、送風機と電動機の軸を平行にして、両方のVプーリを結ぶ線が直角になるように取り付けてください。

この位置をきめるには、Vプーリの側面に糸を張り、両方のVプーリの側面が一直線(糸線)上になるようにします。

軸の平行度・偏心度は $1/3^\circ$ 以内に調整してください。

なお、プーリ径の比が大きい場合、小プーリの接触角度 $\theta$ を確保するため、軸間距離 $C$ は $1.45(D-d)$ 以上が望ましい。

図1 芯出し

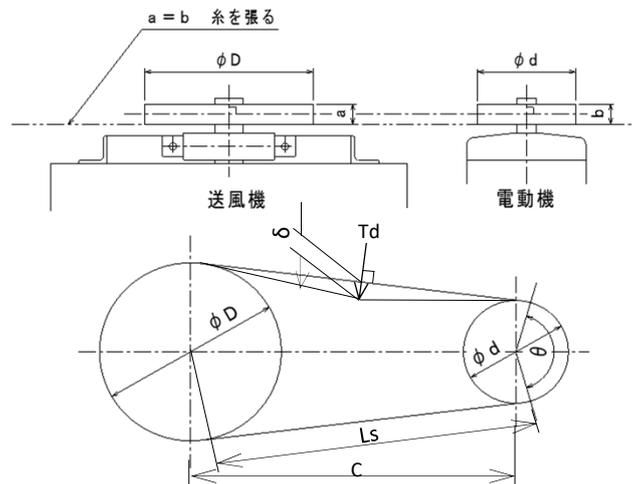

## 5. Vベルトの張り方

- (1) Vベルトは、張り過ぎると軸受をいため、ゆるいと滑ってVベルトがいたんだり、はずれたりしますから十分気を付けてください。
- (2) ベルトテンションは、ベルトスパン： $L_s$ の中央でバネはかりを掛けベルトを垂直方向に引っ張り（又は押し）ベルトのたわみ $\delta$ （たわみ量 mm）を所定の値にした時の荷重 $T_d$ （たわみ荷重 N）が規定の数値である事を確認する。数値は送風機の性能、プーリの組合せ、ベルトの種類により異なります。

ベルトテンションの確認にはペンシル型テンションメータの利用が便利です。

※たわみ、たわみ荷重はファン銘板にて確認下さい。

- (3) ベルトテンションが規定値から外れている場合は、電動機固定ボルトを緩めスライドベースにて電動機をスライドさせて調整を行って下さい。
- (4) Vベルトの新しい間（ファン納入直後またはベルト交換後）は、約1ヶ月程度は伸びがはげしい場合が多いですから、常に注意して(3)の方法で調節してください。

## 6. 運 転

- (1) 初めて運転をするときは、スイッチを入れる前に次の点を確認してください。

 羽根車にダスト等異物が付着し吸込口との隙間のない状態になると、送風機の運転時に発火等の事故に至る恐れがあります。

- I) Vベルトの張り具合は良いか。  
 II) 手で回して引掛りようなどころはなくスムーズに回るかどうか。  
 III) 送風機内部に異物が入っていないか。  
 IV) 電動機を含む電機部品は、充電部の焼損、ダスト等異物の付着のないことを確認してください。
- (2) 運転に入る時には、スイッチをちょっと入れ、回転方向が正常であるかどうかを確認します。
- (3) 送風機を起動してフル回転になる直前ぐらいで一度スイッチを切って、惰性回転状態において異常がないかどうかを確認してから正規の運転に入ってください。
- (4) 初めて正規運転に入ったときは、次の状態を点検してください。
- I) 振 動                      II) 負 荷 電 流  
 III) 回 転 数                IV) ベルトの状態  
 V) 軸受温度と異常音

## 7. 運 転 状 態

### (1) 異常電流

電流計の指針が一定でなく大きく振れる場合は、送風機または電動機に何か異常が発生しているものと考え、その対策をこうじる必要があります。その主な原因として次のような事項があげられます。

- I) Vベルトの張りが弛すぎる  
 II) 羽根車内に異物が入っている。(水、布切れ等)  
 III) 送風機吸込口気流がかたよっている。(吸込ダクトの形状不良)  
 IV) 電動機自体の異常。

### (2) 軸受温度

送風機の軸受温度は、周囲の温度に対し +40 deg、最高温度は70℃を限度とします。もし、これ以上になる場合には原則として次のような事項があげられます。

- I) Vベルトの張り過ぎ  
 II) 羽根車のアンバランス等による振動  
 III) 潤滑剤の不足、または、過剰或いは異物の混入  
 IV) 潤滑剤の不相当或いは劣化  
 V) 軸受自体の異常

### (3) 振 動

振動の大きさは、送風機の用途、構造、据付状態、回転数等により一概にその許容値を決めることはできませんが、原則として、軸受部の最大全振幅が JIS B 8330 における振動の許容値の(良)ライン以下とします。(図2参照)

但し、防振架上での値は10mm/s以下とします。

送風機の振動発生の原因として、次のような事項があげられます。


- I) 回転体のアンバランス。  
 II) 基礎が弱い、取付ボルトが緩んでいる。  
 III) 羽根車内に異物が入っている。  
 IV) ケーシング内に水がたまっている。(ドレン抜き不十分)  
 V) 送風機のサージング現象。  
 VI) 軸受の異常または軸心の不一致。

## 8. 送風機の性能低下

現場において送風機の空気量が不足する場合には、原因として次のような事項があげられます。

- (1) サクションベーン・ダンパーの開度不良。  
 (2) 羽根車・ケーシング内部に布切れ等の異物が附着している。  
 (3) フィルター・ヒーター・クーラー等のつまり、および、よごれ。  
 (4) ダクト内に塵埃の堆積による抵抗の増大。  
 (5) ケーシング内部にドレンがたまっている。  
 (6) 計画抵抗値に対する実際抵抗値の過大。  
 (7) ダクト接続不良によるもの。  
 (8) 送風機の老朽により羽根車、および、吸込コーンが損傷、または破損。

図2 振動の許容値(軸受箱上において)

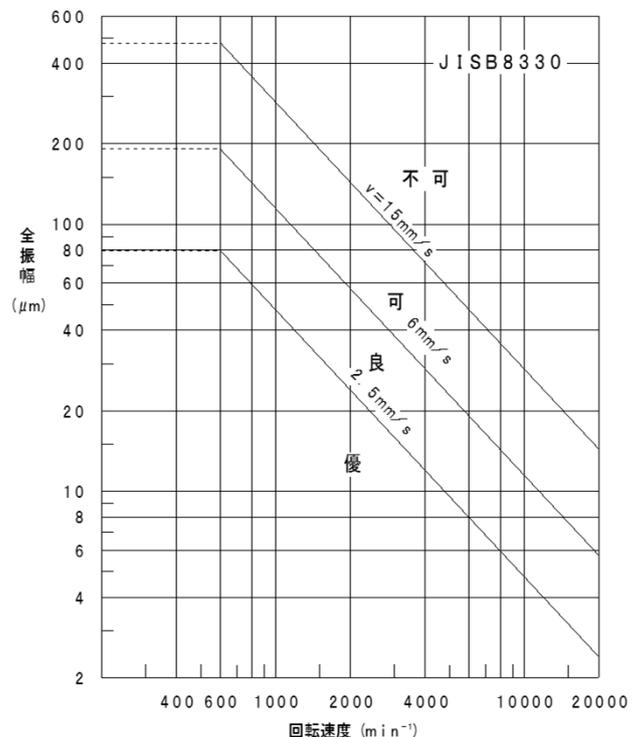

参考：全振幅  $a$  ( $\mu\text{m}$ ) と振動速度  $v$  ( $\text{mm/s}$ ) の関係は、次のとおりである。

$$v = \frac{a \omega}{2 \times 10^3} = \frac{a \pi N}{6 \times 10^4}$$

$$\text{ここに } \omega : \text{角速度} = \frac{2 \pi N}{60} \quad (\text{rad/s})$$

## 9. 保 守



一定年数を超えて使用されますと、電動機を含む電機部品の経年劣化等による発火等の事故に至る恐れがあります。



羽根車にダスト等異物が付着し吸込口との隙間のない状態になると、送風機の運転時に発火等の事故に至る恐れがあります。

送風機の寿命を左右するものは、その大半が送風機自体の経年腐食と軸受寿命にありますので、次の事項に注意してください。  
また、定期的な点検及び各部品のメンテナンス等を行い、維持管理を行ってください。

### (1) 清 掃

送風機内部を定期的に清掃（年2回以上が望ましい）するとともに、必要に応じ再塗装を行う。

### (2) 電機部品

電動機を含む電機部品は、充電部の焼損、ダスト等異物の付着のないことを確認してください。

### (3) 軸受の潤滑

送風機の軸受は一般にコロガリ軸受を使用し、グリース潤滑を標準としています。

グリースは一度充填すれば、普通半年から1年位は補給しなくてもよいのですが、運転時間、回転数、軸受の種類その他の諸条件を十分に考慮しなければなりません。

#### I) グリースの補給間隔

使用条件によって異なりますが、普通の使用状態の場合は1年に1回以上、特に使用条件の悪い場合は1年に3回以上の補給を行ってください。

#### II) グリースの補給法

グリース注入口から補給しても良いのですが、できる限り軸受箱の蓋をはずして詰め替えるようにしてください。先ず軸受箱内の劣化したグリースを取り除き、ベアリング内部へグリースを詰め込みますと、反対側から劣化したグリースが押し出されます。これを反復して劣化グリースを新しいグリースに取り替えます。

#### III) グリースの補給量（表1参照）

補給量は軸受箱内部空間の1/3～1/2程度が適量で、これ以上詰め過ぎますと、回転により攪拌熱を生じグリースの劣化を早め稠度も変化して漏れ易くなります。

表1 グリースの補給量

呼び番号	g	呼び番号	g	呼び番号	g	呼び番号	g
UC 205	2	UC 305	4	SN 505	6	SN 605	10
UC 206	3	UC 306	5	SN 506	8	SN 606	14
UC 207	4	UC 307	7	SN 507	10	SN 607	18
UC 208	5	UC 308	9	SN 508	14	SN 608	24
UC 209	5	UC 309	11	SN 509	18	SN 609	32
UC 210	6	UC 310	14	SN 510	20	SN 610	44
UC 211	7	UC 311	17	SN 511	24	SN 611	50
UC 212	10	UC 312	22	SN 512	34	SN 612	58
UC 213	12	UC 313	26	SN 513	42	SN 613	72
UC 214	14	UC 314	34	—	—	—	—
UC 215	15	UC 315	39	SN 515	48	SN 615	104
UC 216	20	UC 316	46	SN 516	60	SN 616	120
UC 217	24	UC 317	52	SN 517	72	SN 617	150
UC 218	31	UC 318	62	SN 518	96	SN 618	164
		UC 319	75	SN 519	124	SN 619	192
		UC 320	92	SN 520	140	SN 620	240
		UC 321	100	—	—	—	—
		UC 322	130	SN 522	176	SN 622	300
		UC 324	155	SN 524	240	SN 624	380
		UC 326	195	SN 526	260	SN 626	480
		UC 328	240	SN 528	360	SN 628	640
				SN 530	440	SN 630	720

### IV) グリース補給時における作業上の注意

補給に当たっては、ゴミや異物が混入したり、汚れた手で取り扱ったりしないよう注意してください。

また、軸受箱の2分割締付ボルトをあまりきつく締めますと、内部ベアリングに圧力が加わり、運転に異常をきたす場合がありますから、特に注意してください。

### V) グリースの種類

タニヤマ送風機には、原則として表2に示すグリースを使用しています。もし、他種のグリースを使用される場合は、これと同等のものを選ぶように注意してください。

表2 使用グリース

軸受の種類	メーカー名	グリース名
ころがり軸受ユニット	日本グリース	ゴールドNo.2
自動調心玉軸受		
自動調心ころ軸受		
深みぞ玉軸受		
円筒ころ軸受		
低温用	協同油脂	マルテンP S No.2
高速用		

## 10. 送風機に関してのお問合せの際の御願い

製品の故障、部品のご注文、その他お問合せの節はお手数でも銘板に記載してある次の事項をお調べの上、お申し付けいただきたくお願い致します。

1. 型 式
2. 性 能
3. 製 造 年 月
4. 製 造 番 号

なお、銘板の内容が不明の場合は、判定のつく項目と次の事項をお調べの上ご連絡願います。

1. 送風機吐出口寸法
2. 送風機吐出口方向
3. 羽 根 車 形 式
4. そ の 他

送風機についてのご質問、ご相談はご遠慮なく当社営業代理店へ連絡してください。

## 11. 送風機の点検・修理

お買い上げいただきました送風機を、いつも良好な状態でご使用いただくためには、点検チェックが大変重要なことです。

点検・修理につきましては当社営業代理店へご連絡願います。

製造元



株式会社タニヤマ 本社工場 兵庫県尼崎市北初島町18 〒660-0834 TEL. 06-4868-3530 FAX. 06-4868-3672  
www.taniyama-fan.jp

販売元



テラル株式会社 本社 広島県福山市御幸町森脇230 〒720-0003 TEL. 084-955-1111 FAX. 084-955-5777  
www.teral.net 東京支社 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004

東北支店

仙台営業所 仙台市宮城野区銀杏町39-25 〒983-0047 TEL. 022-232-0115 FAX. 022-238-9248  
札幌営業所 札幌市中央区北11条西23丁目1-3 〒060-0011 TEL. 011-644-2501 FAX. 011-631-8998  
北東北営業所 盛岡市津志田南2丁目12-27 〒020-0839 TEL. 019-601-8818 FAX. 019-601-8819  
郡山営業所 郡山市島1丁目13-9 〒963-8034 TEL. 024-922-5122 FAX. 024-922-4226

北関東支店

大宮営業所 さいたま市見沼区大和田町2-1018-2 〒337-0053 TEL. 048-681-7822 FAX. 048-681-7082  
新潟営業所 新潟市中央区山二ツ5丁目6-21 〒950-0922 TEL. 025-287-5032 FAX. 025-287-3719  
長岡営業所 長岡市宮間3丁目1-21 〒940-2021 TEL. 0258-29-1725 FAX. 0258-29-2369  
水戸営業所 水戸市白梅4丁目2-16 〒310-0804 TEL. 029-224-8904 FAX. 029-231-4044  
宇都宮営業所 宇都宮市鶴田町3333番地18 〒320-0851 TEL. 028-346-3400 FAX. 028-346-9432  
前橋営業所 前橋市元総社町84-3 〒371-0846 TEL. 027-253-0262 FAX. 027-253-0278  
長野営業所 長野市大字南堀401番地の1 豊和ビル三 〒381-0016 TEL. 026-243-2860 FAX. 026-243-2861

東京支店

東京第1営業所 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL. 03-3818-7769 FAX. 03-3818-6763  
東京第2営業所 TEL. 03-3818-6752 FAX. 03-3818-6763  
東京第3営業所 TEL. 03-5684-0238 FAX. 03-5684-0218  
東京市場開発課 TEL. 03-3818-6846 FAX. 03-3818-6763  
立川営業所 立川市幸町3丁目32-9 〒190-0002 TEL. 042-536-2714 FAX. 042-538-7080  
千葉営業所 千葉市中央区末広4丁目13-8 〒260-0843 TEL. 043-264-5252 FAX. 043-226-7353  
横浜営業所 横浜市神奈川区新浦島町1丁目1-25 (GRC 横浜へいりサハ-ウ 10F) 〒221-0031 TEL. 045-450-5351 FAX. 045-450-5352

東京支社

営業企画課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL. 03-3818-7700 FAX. 03-3818-6790  
海外事業企画課 TEL. 03-3818-7700 FAX. 03-3818-6790  
東京産業システム1課 TEL. 03-3818-8101 FAX. 03-3818-6798  
東京産業システム2課 TEL. 03-5805-1311 FAX. 03-3818-6798  
東京環境システム1課 TEL. 03-3818-7800 FAX. 03-3818-5031  
東京環境システム2課 TEL. 03-3818-7766 FAX. 03-3818-5031  
東京環境システム3課 TEL. 03-3818-7800 FAX. 03-3818-5031  
環境市場開発課 TEL. 03-3818-3846 FAX. 03-3818-5031  
東京施工管理1課・2課 TEL. 03-3818-7764 FAX. 03-3818-6437  
施工計画課 TEL. 03-3818-7133 FAX. 03-3818-5031  
空間技術課 TEL. 03-3818-7133 FAX. 03-3818-5031  
給水技術課 TEL. 03-3818-7133 FAX. 03-3818-5031  
環境技術課 TEL. 03-3818-7133 FAX. 03-3818-5031  
営業技術課 TEL. 03-3818-7133 FAX. 03-3818-5031

北陸支店

金沢営業所 金沢市松島2丁目18 〒920-0364 TEL. 076-240-0350 FAX. 076-240-0357  
富山営業所 富山市田中町2丁目10-24 〒930-0985 TEL. 076-433-2151 FAX. 076-432-8234  
福井営業所 福井市問屋町3丁目501番地 (ウィング八田101号) 〒918-8231 TEL. 0776-28-5361 FAX. 0776-28-5362

中部支店

名古屋営業所 名古屋市中区伊勢山1-1-19 (名古屋急送ビル 6F) 〒460-0026 TEL. 052-339-0871 FAX. 052-339-0895  
名古屋環境システム課 TEL. 052-339-0875 FAX. 052-339-0895  
名古屋産業システム課 TEL. 052-339-0891 FAX. 052-339-0895  
空間技術課名古屋G TEL. 052-380-7544 FAX. 052-339-0895  
静岡営業所 静岡市駿河区豊田3丁目2-15 〒422-8027 TEL. 054-285-3201 FAX. 054-284-1831  
沼津営業所 沼津市若葉町3-10 〒410-0059 TEL. 055-923-1377 FAX. 055-923-3449  
浜松営業所 浜松市中央区丸塚町132-4 〒435-0046 TEL. 053-463-1701 FAX. 053-464-1818  
岐阜営業所 岐阜市六条南3丁目7-11 〒500-8358 TEL. 058-271-6651 FAX. 058-274-7379

関西支店

大阪第1営業所 大阪市西区靱本町1丁目11-7 (信濃橋三井ビルディング3F) 〒550-0004 TEL. 06-4803-8805 FAX. 06-4803-8823  
大阪第2営業所 TEL. 06-4803-8806 FAX. 06-4803-8824  
大阪第3営業所 TEL. 06-4803-8807 FAX. 06-4803-8829  
大阪開発グループ TEL. 06-4803-8819 FAX. 06-4803-8835  
大阪環境システム課 TEL. 06-4803-8808 FAX. 06-4803-8825  
大阪施工管理課 TEL. 06-4803-8814 FAX. 06-4803-8828  
大阪産業システム課 TEL. 06-4803-8809 FAX. 06-4803-8826  
空間技術大阪G TEL. 06-4803-8813 FAX. 06-4803-8828  
給水技術大阪G TEL. 06-4803-8813 FAX. 06-4803-8828  
滋賀営業所 草津市若竹町1-40 OH草津ビル4階 〒525-0031 TEL. 077-561-7007 FAX. 077-561-7722  
京都営業所 京都市伏見区竹田中川原町359番地 (TMKビル 1F) 〒612-8412 TEL. 075-647-1550 FAX. 075-647-1537  
神戸営業所 神戸市中央区磯辺通3丁目1-2大和地所三宮ビル5階 504号室 〒651-0084 TEL. 078-251-7125 FAX. 078-251-7126  
姫路営業所 姫路市飾磨区三宅1-192番地305号 〒672-8048 TEL. 079-281-5511 FAX. 079-281-1487

中国支店

広島第1・第2営業所 広島市西区三篠町3-12-21 (第2ペルビィ三篠 1F) 〒733-0003 TEL. 082-537-0660 FAX. 082-537-0678  
空間技術課広島G TEL. 082-537-0660 FAX. 082-537-0678  
福山営業所 福山市御幸町森脇337-2 〒720-0003 TEL. 084-961-0222 FAX. 084-961-0211  
米子営業所 米子市上福原5丁目1-50 〒683-0004 TEL. 0859-32-2970 FAX. 0859-32-2971  
岡山営業所 岡山市北区上中野2丁目24-14 〒700-0972 TEL. 086-241-4221 FAX. 086-241-4230

四国支店

高松営業所 高松市東ハゼ町4-5 〒761-8054 TEL. 087-867-4040 FAX. 087-867-4042  
松山営業所 松山市朝生田町2丁目1-33 〒790-0952 TEL. 089-935-4335 FAX. 089-935-4331

九州支店

福岡第1・第2営業所 福岡市博多区山王1丁目6-3 〒812-0015 TEL. 092-474-7161 FAX. 092-474-7167  
北九州営業所 北九州市小倉北区中井5丁目11-13 〒803-0836 TEL. 093-571-5731 FAX. 093-591-0192  
久留米営業所 久留米市山川追分1丁目4-24 〒839-0814 TEL. 0942-88-5825 FAX. 0942-88-5823  
大分営業所 大分市仲西町1丁目10-15 〒870-0135 TEL. 097-551-1857 FAX. 097-552-0589  
熊本営業所 熊本市東区上南部2丁目7番12号 〒861-8010 TEL. 096-380-8388 FAX. 096-380-1795  
長崎営業所 長崎市大橋町7-5 (横山ビル 1F) 〒852-8134 TEL. 095-848-2221 FAX. 095-848-5137  
宮崎営業所 宮崎市大字芳土870 〒880-0123 TEL. 0985-39-1577 FAX. 0985-39-1089  
鹿児島営業所 鹿児島市荒田2丁目59-11 〒890-0054 TEL. 099-253-4321 FAX. 099-253-4325  
沖縄営業所 那覇市壺川2-1-5 〒900-0025 TEL. 098-851-9591 FAX. 098-851-9593

● 駐在所 高知、山口

修理・サービスのご用命は最寄りの支店・営業所へご連絡ください。  
テラルテクノサービス株式会社

2025年2月現在